



## CHRYSLER LE BARON ATTENTION AUX SANGLES

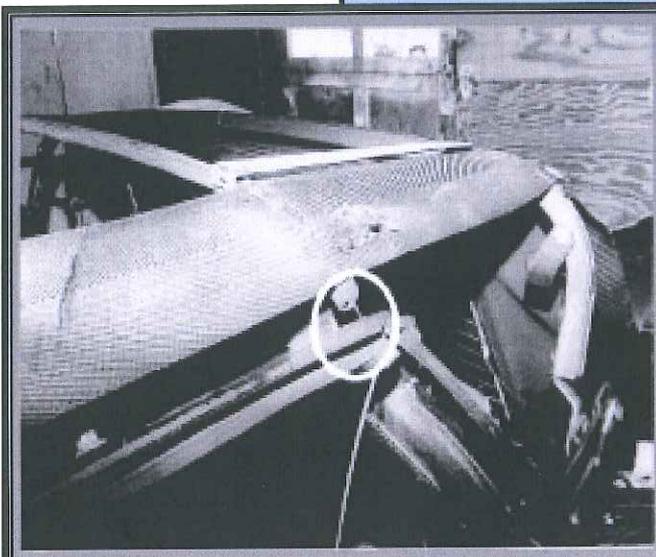

L'arceau des chrysler LE BARON 87-93 a un défaut qui peut provoquer une déchirure sur la capote entre la couture soudée et la bordure de la capote. Cette situation résulte de l'écart entre le bout de l'arceau et le bord du rail (figure1). De plus pendant le décapotage l'arceau appui sur la capote (figure2).

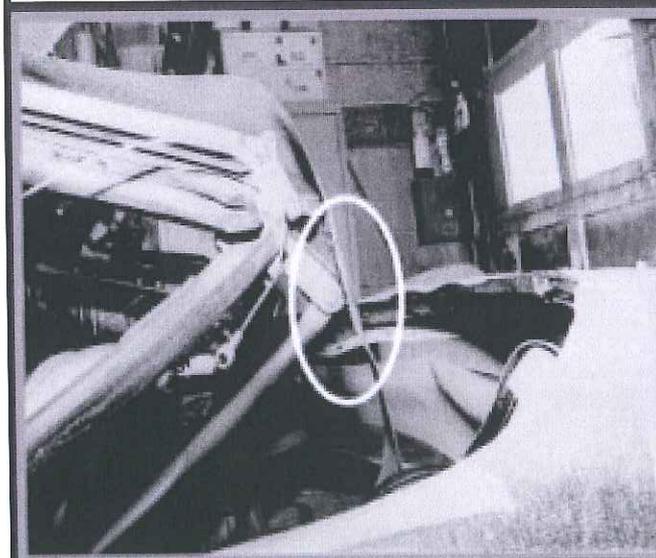

En outre, lorsque la capote est en cours d'ouverture l'articulation frotte sous la sangle (figure3) en créant un trou (figure4) qui peut atteindre la toile de la capote. Nous livrons avec les capotes des renforts de sangles en plastique qui peuvent préserver votre capote. (selon le type de capote commandé)

**METTRE EN PLACE CES PROTECTIONS ( ou d'autres) EN SOUS FACE DES SANGLES EXISTANTES, SI LA CAPOTE VENAIT A ETRE TROUÉE ELLE NE SERAIT PAS PRISE EN GARANTIE**